



ELB-F

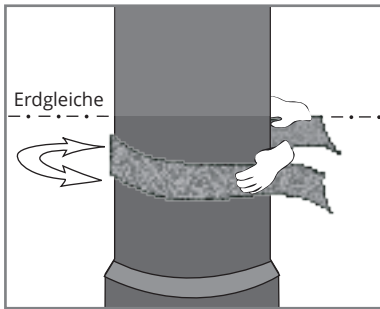


Montageablauf


1. Die zu umhüllende Rohroberfläche gemäß Merkblatt GW 15 vorbereiten.
Eine haftvermittelnde Grundierung ist nicht erforderlich.
Unter Verwendung eines Propangasbrenners die zu umhüllende Fläche auf ca. + 70 °C vorwärmen.

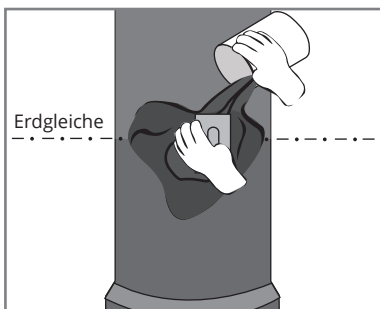


2. Das aus einem 2-komponenten hergestellten Epoxydharz auf die vorgewärmte Oberfläche im Erde-Luft-Bereich auftragen.

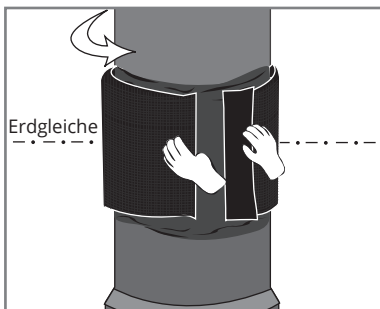

3. Von der glasfaserverstärkten Manschette die Schutzfolie am Ende mit den abgeschnittenen Ecken ca. 150 mm abziehen.
Das Manschetteneende mittig der Erdgleiche rechtwinklig der Rohrachse platzieren und unter gleichzeitiger Entfernung der restlichen Schutzfolie Manschette mit integrierter Verschlusslasche so herumlegen, dass der Verschluss im Bereich der aufgedruckten Markierung anliegt.

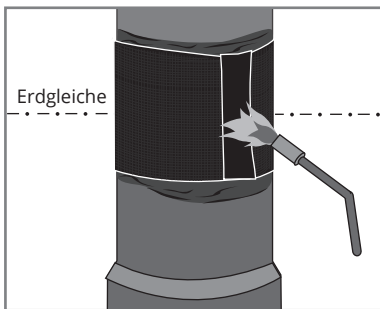

4. Die Manschette mit einer weich eingestellten, gelben Propangasflamme von der Mitte ausgehend unter gleichmäßiger Bewegung in Umfangsrichtung aufschumpfen.

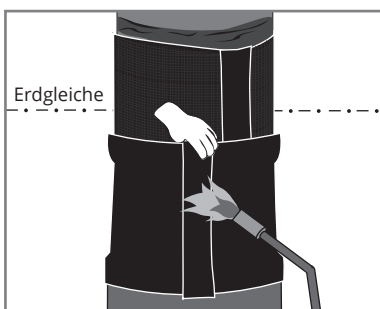

5. Die zweite Manschette mit mindestens 50 mm Überlappung auf der Werksumhüllung und der ersten Manschette wie unter Schritt 4 applizieren.

